

# GeoKarte II 荷重パラメータ設定手順書

2011. 7. 12

日東精工(株)

## (1) はじめに

荷重パラメータを再設定する場合の手順を説明します。

(GeoKarte II取扱説明書もあわせてご参照ください。)

＜注意＞本手順書は荷重パラメータのみの設定手順であり、他のパラメータの設定手順は説明しませんのでご注意ください。

## (2) 設定手順 (コントローラのみで設定可能)

1. メイン電源をOFFにして、「切換」スイッチを「自動」にしてください。
2. 「継続」「中止」「試験終了」スイッチを同時に押しながら、メイン電源をONしてください。  
(約3秒程度、「継続」「中止」「試験終了」スイッチを押し続けてください。)
3. LCDディスプレイに“パスワード入力”のメッセージが表示されますので「70023」を入力し、最後に「SET」キーを押してください。
4. 自動モード初期画面が表示されますので、「中止」スイッチを押し、サブプログラムに入ってください。
5. 「↑↓矢印」キーで「パラメータ設定」を選択し、「SET」キーを押してください。
6. 「↑↓矢印」キーで「個別パラメータ設定」を選択し、「SET」キーを押してください。
7. 「↑↓矢印」キーで「荷重パラメータ」を選択し、「SET」キーを押してください。  
注意)「荷重パラメータ」が表示されない場合はパスワードが正しく入力されていません。
8. 後述 (3) 荷重設定値一覧表に設定数値が記入されている場合は、その値を設定してください。  
＜例＞「0. 50KN (増荷) 値」を設定する場合
  - ① 「↑↓矢印」キーで「0. 50KN (増荷) 値」を選択し、「SET」キーを押してください。
  - ② テンキーを使用し「荷重設定値一覧表」の数値を入力し、「SET」キーを押してください。
  - ③ 「0. 50KN (増荷) 値」の値が入力した数値になっているか画面表示を確認してください。
9. 「HOME」キーを何度か押し、自動モード初期画面に戻ってください。
10. 再度「中止」スイッチを押し、サブプログラムに入ってください。
11. 「↑↓矢印」キーで「印字・表示」を選択し、「SET」キーを押してください。
12. 「↑↓矢印」キーで「パラメータ印字」を選択し、「SET」キーを押してください。
13. パラメータ印字のプログラムに入りますので再度「SET」キーを押してください。  
プリンタがパラメータを印字します。  
注意) この印字されたパラメータは現在のコントローラに設定されている値です。  
設定した設定値が正しく設定されているか確認してください。
14. 「HOME」キーを何度か押し、自動モード初期画面に戻ってください。
15. 設定は以上で終了です。

### (3) 荷重設定値一覧表

荷重設定値は以下の数値を設定してください。

以下は、機械本体シリアル番号：「」の値です。

荷重設定項目	荷重設定値の数値
0.00KN値	
0.05KN値	
0.15KN（増荷）値	
0.15KN（減荷）値	
0.25KN（増荷）値	
0.25KN（減荷）値	
0.50KN（増荷）値	
0.50KN（減荷）値	
0.75KN（増荷）値	
0.75KN（減荷）値	
1.00KN値	
ウォームアップ下降値	
手動下降値	
打撃値	